



Drahtseile an A-Säule

AIRKRAFT Leichtflugzeugbau

Hoffmann + Kraft

Schaffhauserstr. 96

CH-8222 **Beringen**

Tel: +41-52-682 15 91

Mob: +41-76-462 32 86

www.airkraft-gmbh.com

E-Mail: info@airkraft-gmbh.com

08.12.2008

Technische Mitteilung /allfälliger Rückruf AKTM003aR

Gegenstand:

Drahtseile unter der A-Säule

Betreff:

Alle Sunny (Sport) die vor 1999 beziehungsweise durch Tandem Aircraft (Dieter Schulz) gebaut wurden mit einer MTOW von 400 Kg

Anlass:

Es wurde durch uns festgestellt, dass an älteren Sunny Sport, die auf 400 Kg MTOW aufgerüstet oder gebaut wurden, eine Drahtseilverbindung unter der A-Säule sich befindet, die auf Zug sicher genügen, jedoch auf Druck keine Wirkung haben und somit der Bauvorschrift (Statik) nicht entsprechen. Dieses Drahtseil war Bestandteil einer früheren Sunny, die eine geringere MTOW aufwies. Das Drahtseil wurde durch die 400 Kg MTOW mit einem Rohr ersetzt.

Massnahmen:

1. bei der nächsten Nachprüfung durch die Klasse 5-Prüfer, ist auf dieses Drahtseil an der A-Säule zu achten
2. ist dieses Drahtseil vorhanden, muss es ersetzt werden durch die Rohrverbindung nach Bauvorschrift.
3. Sollte es nicht möglich sein, an der A-Säule, nach Bauvorschrift das untere Rohr anzubringen, müsste die A-Säule angepasst werden

Fristen:

Vor dem nächsten Start

Gewichte und Momente:

Keine Auswirkungen.

Arbeitshinweis:

Die Arbeiten müssten durch den Hersteller, AIRKRAFT Leichtflugzeugbau, durchgeführt werden.

Im Falle eines Auftretens des vorgenannten Mangels, wäre die Lufttüchtigkeit des Luftsportgerätes derart beeinträchtigt, dass es nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Massnahmen ordnungsgemäss durchgeführt, kontrolliert und abgenommen wurden.